

Llamados a revisión de vehículos en México						
última actualización: 02 de marzo de 2011						
Marca	Inicio del llamado	Modelos posiblemente afectados	Problema	Servicio	Vehículos posiblemente afectados en México (unidades)	Atención al cliente
Honda	03-dic-09	Civic 2001 Accord 2001 y 2002	La bolsa de aire podría activarse con demasiada intensidad, ocasionando que el inflador se rompa y pequeños fragmentos de metal traspasen la materia textil de la bolsa provocando lesiones al conductor.	Reemplazo del inflador de la bolsa de aire frontal que se localiza en el volante.	19,344	01 800 368 8500 y www.honda.com.mx
	25-feb-10	Odyssey 2002 CR-V 2002				
	05-mar-10	Fit 2006 a 2008	Líquidos como la lluvia podrían ingresar al interior del interruptor de las ventanas eléctricas de la puerta del conductor, con riesgo de provocar un corto circuito y en caso extremo un incendio.	Instalación de una cubierta protectora interna en el interruptor de las ventanas eléctricas de la puerta del conductor.	13,328	
	21-may-10	Odyssey 2007 y 2008	El conductor podría experimentar suavidad en el pedal del freno o pérdida de altura del mismo por un problema con el modulador del sistema antibloqueo de frenos (ABS) que sirve para prevenir la entrada de aire a este mecanismo.	Instalación de una cubierta en el modulador del sistema antibloqueo de frenos.	9,454	
	05-nov-10	Accord Sedán y Coupe 2003 Civic Sedán y Coupe 2003	La palanca del interbloqueador del interruptor de encendido podría deformarse, ocasionando que el vehículo marche sin control y cause un accidente.	Revisión y, en su caso, instalación de un nuevo juego de interbloqueador del interruptor de encendido.	12,023	
Toyota	08-feb-10	RAV4 2009 y 2010 Matrix 2009 y 2010 Camry 2007 a 2010 Highlander 2010 Tundra 2007 a 2010 Sequoia 2008 a 2010 Corolla 2009 y 2010	El movimiento del pedal podría ser más lento para acelerar o para regresar a su posición original.	Instalación de una pieza de acero reforzado de alta precisión en el ensamble del pedal del acelerador para reducir la fricción que podría generarse en la parte interna del mismo.	33,620	01 800 786 9632 y www.toyota.com.mx
	01-nov-10	Corolla 2005 a 2008 Matrix 2005 a 2008	El Módulo de Control del Motor podría presentar una ligera fisura en ciertos puntos de soldadura en los circuitos de la tarjeta, ocasionando que se encienda el testigo "Check Engine" en el tablero, jalones del vehículo o que el motor no encienda.	En su caso, reemplazo del Módulo, o si el cliente ya reemplazó la pieza, entonces reembolso del costo de la reparación.	30,620	
Volkswagen	12-feb-10	Gol 2009 y 2010 Gol Sedán 2009 y 2010	Los rodamientos de las ruedas traseras podrían presentar una deficiencia de lubricación y causar ruido. De no atender el problema, la cojineta de la rueda podría trabarse, poniendo en riesgo la seguridad de los ocupantes.	Lubricación o cambio de rodamientos de las ruedas traseras.	28,249	01 800 737 8489 y contacto@vw.com.mx
Mazda	01-mar-10	CX-9 2010	Bajo ciertas condiciones de frío extremo, el circuito de calefacción del asiento del conductor podría sobrecalentarse y fallar, provocando quemaduras en la superficie del asiento.	Instalación de un arnés de tierra en el sistema del control del asiento con calefacción y, de ser necesario, reparación o sustitución del circuito del control del asiento con calefacción.	1,332	01 800 016 2932, 9140 5732 (DF y zona metropolitana) y www.mazdamexico.com.mx/mexico/distribuidores
	01-nov-10	Mazda 3 2007 a 2009 Mazda 5 2007 a 2009	Una posible pérdida de asistencia en la dirección hidráulica podría exigir al conductor un esfuerzo mayor para girar el volante de dirección.	Revisión y, en su caso, cambio de piezas afectadas.	15,099	01 800-016 2932 y www.mazda.com.mx
	03-ene-11	Mazda 5 2009 y 2010	Un desgaste prematuro en las terminales del conector de la bomba de gasolina podría corroerlas o romperlas, lo que ocasionaría que el auto se detenga.	Revisión y, en su caso, reemplazo del arnés y la bomba de gasolina.	335	

General Motors	09-mar-10	Chevrolet Cruze 2010	La manguera de gasolina podría erosionarse, con la consecuente fuga de combustible.	Reemplazo de la manguera de combustible.	2,394	01 800 466 0808, asistencia.pontiac@gm.com y www.gm.com.mx
	01-abr-10	Pontiac G4 2005 y 2006 Pontiac G5 2007 a 2010	Podría perderse la asistencia en la dirección del vehículo, con lo que el control de la dirección se mantendría (pues el vehículo regresa al modo de dirección manual), pero su movilidad requeriría un mayor esfuerzo.	Reemplazo del motor de la dirección eléctrica por uno nuevo para evitar una pérdida de asistencia en la dirección.	9,968	
	14-jun-10	Hummer H3 2006 a 2010 Hummer H3T 2009 y 2010	Los clips de la parrilla decorativa situada en la parte superior del cofre podrían romperse, ocasionando una vibración o, en caso extremo, el desprendimiento de la parrilla.	Reparación de la parrilla del cofre del vehículo.	6,757	01 800 466 0814 y asistencia.gmmexico@gm.com
	24-jun-10	Chevrolet: Chevyne 2007 a 2009 Suburban 2007 a 2009 Tahoe 2007 a 2009 GMC: Acadia 2007 a 2009 Sierra 2007 a 2009 Yukon 2007 a 2009 Cadillac: Escalade 2007 a 2009 Escalade ESV 2007 a 2009 Escalade EXT 2007 a 2009 Cadillac CTS 2008 a 2009 Hummer H2 2006 a 2009	Una posible falla en el módulo del sistema que calienta el agua para el limpiaparabrisas podría ocasionar un derretimiento del plástico alrededor de dicho sistema.	Remoción permanente del módulo del sistema que calienta el agua para el lavado del parabrisas y compensación de \$1,300.00 en carta-vale (vigente hasta el 30 de junio de 2011) para la compra de refacciones, servicios de mantenimiento o accesorios.	26,228	GMC: 01800 466 0814 y asistencia.gmmexico@gm.com Chevrolet: 01800 466 0800 y cac.chevrolet@gm.com Cadillac: 01800 466 0805 y cac.cadillac@gm.com GM: 01800 466 0801 y cac.gmc@gm.com Hummer: 01800 466 0803 y cac.hummer@gm.com
	30-sep-10	Chevrolet Traverse 2009 y 2010 GMC Acadia 2009 y 2010 Buick Enclave 2010	Los enganches de los cinturones de seguridad de la segunda fila de asientos podrían aparentar estar enganchados o desengancharse con dificultad en ciertas situaciones.	Reparación de la cubierta del reclinador del asiento de la segunda fila.	4,590	GM: 01800 466 0812 y asistencia.gmmexico@gm.com Chevrolet: 01800 466 0800 y cac.chevrolet@gm.com GMC: 01800 466 0801 y cac.gmc@gm.com Buick: 01800 466 0818 y cac.buick@gm.com
	30-dic-10	Chevrolet Colorado, cabina regular, 2007 y 2008	No cuenta con el anclaje superior de la posición central del asiento delantero que sirve para fijar las sillas infantiles.	Apertura de un orificio en la cubierta del panel trasero para habilitar el acceso al sistema de anclaje.	697	01 800 466 0800 y cac.chevrolet@gm.com
	04-feb-11	Chevrolet: Suburban 2011 Tahoe 2011 Silverado LD 2011 Avalanche 2011 GMC: Yukon 2011 Sierra 2011 Cadillac: Escalade ESV 2011	Podría fracturarse un perno del eje trasero, lo que provocaría el bloqueo de dicho eje y, como consecuencia, que el conductor pierda el control de la dirección del vehículo, situación que pondría en riesgo la vida del conductor y sus acompañantes.	Cambio del perno del eje trasero.	44	Chevrolet: 01800 466 0800 y cac.chevrolet@gm.com GMC: 01800 466 0801 y cac.gmc@gm.com Cadillac: 01800 466 0805 y cac.cadillac@gm.com
	Nissan	22-mar-10	Armada 2008 a 2010 Quest 2008 a 2010 Titán 2008 a 2010	Podría aflojarse el pivote del pedal de freno, reduciendo la fuerza del frenado.	Cambio del pivote del pedal del freno.	7,950
Frontier 2006 a 2008 Pathfinder 2006 a 2008 Xterra 2006 a 2008 Armada 2005 a 2008 Titán 2005 a 2008			El movimiento del brazo del flotador del tanque de gasolina podría ser limitado, con lo que mostraría más gasolina de la que habría realmente en el tanque.	Cambio del flotador del tanque de gasolina.		
14-jun-10		Armada 2010 Titán 2010 Frontier 2010 Pathfinder 2010 Xterra 2010 Infiniti QX56	Un componente de la suspensión podría ocasionar vibraciones en la conducción del vehículo.	Revisión y, en su caso, reemplazo de los brazos	477	

	22-Nov-10	Titán Armada Pathfinder Xterra Micra	Una posible falla en el interruptor de encendido que interfiere en el envío de corriente eléctrica al motor podría provocar que el auto no encienda.	Revisión y, en su caso, cambio del switch.	14,705	
	27-ene-11	Frontier 2002 a 2008 X-Terra 2002 a 2004	Podría presentar un defecto en la junta inferior de la columna de la dirección, sin que esto signifique un riesgo para la seguridad del consumidor.	Revisión y, en su caso, reemplazo del brazo inferior de la columna.	19,349	
Porche AG	16-abr-10	Panamera S 2010 Panamera 4S 2010 Panamera Turbo 2010	Cuando los asientos delanteros se regulan hasta el tope, la función del dispositivo de seguridad del herraje del cinturón de seguridad podría dejar de estar garantizada.	Colocación de un elemento de fijación adicional	67	
Suzuki	05-jul-10	Grand Vitara 2006 Grand Vitara 2007	Una posible falla en la dirección hidráulica podría poner en riesgo la seguridad de los consumidores.	Reemplazo de la polea de la banda de dirección	2,245	relaciones_clientespv@suzuki.com.mx www.suzuki.com.mx
Mercedes-Benz	10-nov-10	Mercedes-Benz Clase C 2010 Mercedes-Benz Clase E 2010 y 2011	Un problema en la bomba de la servodirección podría provocar dificultades para maniobrar el vehículo al estacionarlo.	Revisión de la bomba de la servodirección y, en su caso, ajuste del racor de empalme de la tubería de la servodirección.	1,825	01 800 906 372 3337 y www.mercedes-benz.com.mx
BMW	09-nov-10	545i Top Active Dynamic Manual 545iA Automático 545iA Active Dynamic Automático 545iA Top Automático 545iA Top Active Dynamic Automático 550i Top Active Dynamic SMG 550iA Automático 550iA Active Dynamic Automático 550iA Fórmula 1 Automático 550iA HUD Automático 550iA HUD Active Dynamic Automático 550iA Security Automático 550iA Top Automático 550iA Top Active Dynamic Automático 645Ci Cabrio SMG 645Ci Coupe Manual 645Ci Coupe SMG 645CiA Cabrio Automático 645CiA Cabrio Individual Automático 645CiA Coupe Automático 650CiA Cabrio Automático 650CiA Cabrio Individual Automático 650iA Coupe Automático 745i Limousine Automático 745i Limousine Individual Automático 745Li Limousine Automático 745Li Limousine Individual Automático 750i Limited Edition Automático 750i Limousine LCI Automático 750i Limousine LCI Individual Automático 750i Limousine LCI Sport Automático 750i Sport Limited Edition Automático 750Li Limited Edition Automático	Podría llegar aceite de motor a la tubería de depresión de los frenos y, en algunos casos, al servofreno, lo que a la larga podría vulnerar la hermeticidad de la membrana del servofreno y, en casos extremos, endurecer el pedal de freno.	Sustitución de la tubería de depresión del servofreno, de la válvula de retención y, en los casos que se detecte aceite de motor en las piezas sustituidas, del cilindro principal de frenado.	1,680	www.bmw.com.mx

		750Li Limousine LCI Automático 750Li Limousine LCI Individual Automático 750Li Limousine Sport Automático 750Li Sport Limited Edition automático 760Li High Security Automático 760Li Limited Edition Automático 760Li Limousine Automático 760Li Limousine Individual Automático 760Li Limousine LCI Automático 760Li Limousine LCI Individual Automático				
					262,380	